



TECHNICAL BULLETIN 013

21/04/2006

RENAULT 1.5 DCI / INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Alcuni modelli Renault 1.5 Dci, prodotti tra Giugno 2001 e Giugno 2002, **senza aria condizionata**, potrebbero presentare dei problemi con la cinghia di trasmissione accessoria a causa del tenditore.

La staffa di fissaggio del tenditore si potrebbe deformare, provocare disallineamento, cinghia rumorosa e guasto prematuro.

Al fine di rimediare a quest'inconveniente, Renault ha prodotto una nota tecnica dicendo che il vecchio tenditore (rif. OE 8200262773, 8200292784), i 2 bulloni di fissaggio (testa torx) e la cinghia di trasmissione accessoria (rif. OE 8200020924) devono essere sostituiti.

VEICOLI COINVOLTI:

- Clio II, Symbol, Van 1.5Dci. N° telaio: BB07, BB08, CB07, CB08, LB07, SB07, SB08; con motore K9K700 o K9K702.
- Kangoo, Rapid, Express 1.5DCI. N° telaio: FC07, FC08, KC07, KC09 ; con motore K9K700, K9K702 o K9K710.

COME PROCEDERE:

1. Allentare i bulloni del tenditore:
2. Rimuovere la vecchia cinghia della trasmissione accessoria.
3. Rimuovere il tenditore assieme ai suoi bulloni.
4. Installare il nuovo tenditore (rif. OE 8200328372).
5. Usare 2 nuovi bulloni (rif. OE 7703002059 - testa esagonale)
6. E avvitarli a mano.
7. Installare una nuova cinghia Micro-V® 5PK1133 (rif. OE 8200020924).

ATTENZIONE!

Le pulegge della trasmissione hanno 6 gole mentre la cinghia ha solo 5 strie. La gola più vicina al blocco motore deve rimanere libera.

8. Tendere la cinghia: la cinghia deve essere tesa (con strumento Mot.1638, rif. OE 0000163800) maggiormente rispetto alla tensione di uscita dalla fabbrica. Misurare la tensione nel tratto inferiore, tra l'albero motore (CRANSHT) e la pompa idroguida (PS/IDLER) (o rullo fisso per le auto senza servosterzo) (Fig. 1).
9. Se si misura la tensione della cinghia con il STT-1, digitare "8", "180" (distanza virtuale di 180 mm). Quando si misura con il Kriket®, la tensione deve essere 70 Kg.
10. Ora è possibile stringere entrambi i bulloni (36 Nm).
11. Far compiere 2 giri al motore in senso orario.
12. Controllare la tensione ed aggiustare se necessario
13. Rimontare gli elementi precedentemente smontati.



BULLETIN

RIFERIMENTO GATES:

Cinghia di trasmissione accessoria

MARCA:

RENAULT

MODELLO:

Clio II, Express, Kangoo, Rapid, Symbol

MOTORE:

1.5 DCI

CODICE DEL MOTORE:

K9K700, K9K702, K9K710



TECHNICAL BULLETIN 013

21/04/2006

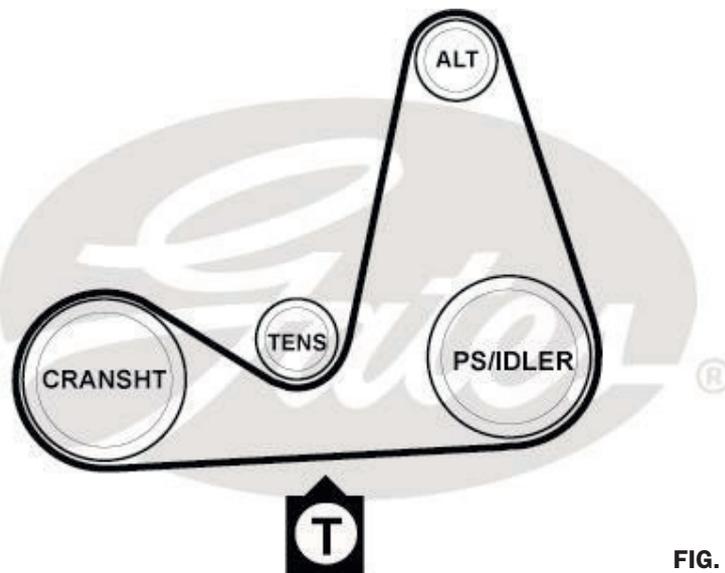


FIG. 1