



TECHNICAL BULLETIN 013

21/04/2006

RENAULT 1.5 DCI / INFORMATIE HULPAANDRIJVING / INSTALLATIE

Bepaalde Renault 1.5 dCi-modellen **zonder airconditioning**, geproduceerd tussen juni 2001 en juni 2002, kunnen problemen hebben met de riem voor de hulpaandrijving, als gevolg van spanrolproblemen.

De basisplaat van de spanrol kan vervormen, wat resulteert in verkeerde uitlijning, riemlawaaai en voortijdig falen.

Om dit probleem op te lossen, heeft Renault een technisch bulletin uitgegeven dat adviseert om de oude spanrol (OE-ref. 8200262773, 8200292784), de 2 spanrolbouten (zeskantkop) en de hulpaandrijfriem (OE-ref. 8200020924) te vervangen.

BETREFFENDE VOERTUIGEN:

- Clio II, Symbol, Van 1.5DCi. Chassiscodes: BB07, BB08, CB07, CB08, LB07, SB07, SB08: met motor K9K700 of K9K702.
- Kangoo, Rapid, Express 1.5DCI. Chassiscodes: FC07, FC08, KC07, KC09: met motor K9K700, K9K702 of K9K710.

HOE TE HANDELEN?

1. Draai de spanrolbouten los.
2. Verwijder de hulpaandrijfriem.
3. Verwijder de spanrolbouten en de spanrol.
4. Installeer de nieuwe spanrol (OE ref. 8200328372).
5. Gebruik 2 nieuwe bouten (OE-ref. 7703002059, zeskantkop).
6. Installeer de 2 bouten (handvast).
7. Installeer een nieuwe Micro-V®-riem 5PK1133 (OE-ref. 8200020924)

LET OP!

De schijven van deze aandrijving hebben 6 groeven, maar de benodigde riem heeft maar 5 ribben. De groef die het dichtst bij het motorblok zit, moet vrij blijven.

8. Breng de riem op spanning: de riem moet harder gespannen worden (met gereedschap Mot. 1638, OE-ref. 0000163800) dan oorspronkelijk het geval was. Meet de spanning in de onderste overspanning, tussen de krukas en de stuurbekrachtigingspomp (of meelooprol voor voertuigen zonder stuurbekrachtiging) (fig. 1).
9. Als de spanning van de riem met de STT-1 gemeten wordt, toets dan het volgende in: 8, 180 (virtuele spanlengte van 180 mm). Bij meten met de Kriket®, moet de spanning 70 kg zijn.
10. Draai nu de bouten vast (36 Nm).
11. Draai de motor 2 omwentelingen met de klok mee.
12. Controleer de spanning en pas deze indien nodig aan.
13. Herinstalleer alle verwijderde onderdelen.



BULLETIN

GATES-REFERENTIE:
Hulpaandrijfriem

MERK:
RENAULT

MODEL:
Clio II, Express, Kangoo, Rapid, Symbol

MOTOR:
1.5 DCI

MOTORCODE:
K9K700, K9K702, K9K710



TECHNICAL BULLETIN 013

21/04/2006

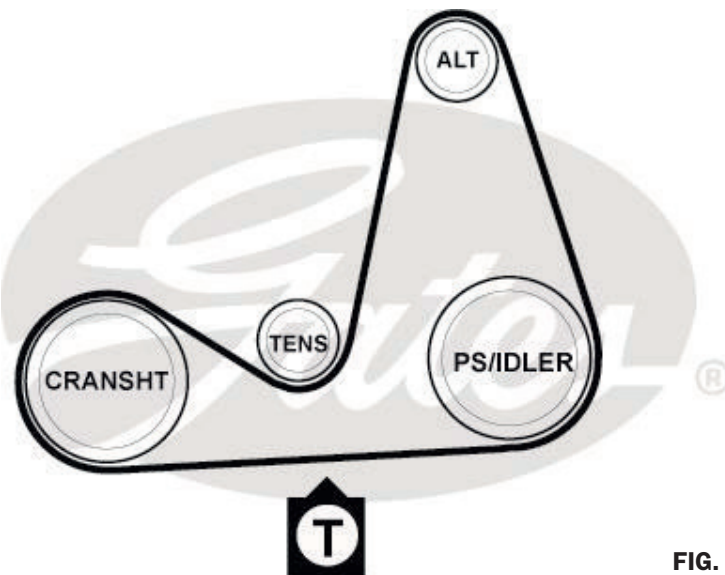


FIG. 1