



TECH TIP 005

E6/TT005 v1.0
2014/12

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 & 2.2 DIESEL

Die korrekte Einstellung der Spannrolle T43133 wird nur durch eine spezielle Vorgehensweise erreicht, siehe die folgende Beschreibung. Ein zu frühes Entfernen des Spannstifts hat erheblichen Einfluss auf den Regelungsbereich der Spannrolle und führt zu vorzeitigem Ausfall mit nachfolgendem Motorschaden.



ABB. 1

Einbauverfahren I (Abb. 2):

- 1** Installieren Sie eine neue Spannrolle und ziehen Sie die Befestigungsschraube mit einem Drehmoment von 55 bis 60 Nm fest.
- 2** Lösen Sie die Innensechskantschraube.
- 3** Setzen Sie den Schlüssel auf den Sechskantsansatz und drehen Sie die Spannrolle nach links.



ABB. 2

Einbauverfahren II (Abb. 3):

- 4** Drehen Sie den Motor um zwei Umdrehungen, bis die Innensechskantschraube oben, am Ende des Langlochs sitzt.
- 5** Ziehen Sie die Innensechskantschraube mit einem Drehmoment von 10 Nm fest.
- 6** Entfernen Sie den Stift.



ABB. 3