



TECH TIP 005

E1/TT005 v1.0
2014/12

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 & 2.2 DIESEL

La procédure d'installation du galet tendeur T43133 est très spécifique (cf. description cidessous). Le fait d'enlever trop rapidement la goupille d'armage a une influence considérable sur la zone de travail du galet tendeur et entraîne une défaillance prématurée qui abîme le moteur.



FIG. 1

Procédure d'installation I (Fig. 2) :

- 1** Installer un nouveau galet tendeur et fixer le boulon d'installation à 55-60 Nm.
- 2** Desserrer le boulon Allen.
- 3** Tourner le galet tendeur dans le sens antihoraire à l'aide de la forme hexagonale estampillée.



FIG. 2

Procédure d'installation II (Fig. 3) :

- 4** Faire faire 2 tours au moteur ; le boulon Allen se trouve alors dans la partie supérieure du trou oblong.
- 5** Serrer le boulon Allen à un couple de 10 Nm.
- 6** Retirer la goupille.



FIG. 3