



TECH TIP 005

E13/TT005 v1.0
2014/12

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 I 2.2 DIESEL

Napinacz T43133 montuje się w szczególny sposób, zgodnie z poniższą procedurą. Zbyt wczesne wyjęcie szpilki blokującej wpłynie znacznie na powierzchnię roboczą napinacza powodując jego przedwczesną awarię, a w konsekwencji uszkodzenie silnika.



ZDJ. 1

Przebieg montażu I (zdj. 2):

- 1** Zamontuj nowy napinacz i dokręć śrubę montażową z siłą 55-60 Nm.
- 2** Poluzuj śrubę imbusową.
- 3** Obróć napinacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy użyciu wytłoczenia w kształcie sześciokąta.



ZDJ. 2

Przebieg montażu II (zdj. 3):

- 4** Obróć silnik o 2 obroty, tak aby śruba imbusowa znalazła się na górze szczeliny ustalającej.
- 5** Dokręć śrubę imbusową z siłą 10 Nm.
- 6** Wyjmij szpilkę.



ZDJ. 3