



TECH TIP 005

E18/TT005
2014/12

T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 ȘI 2.2 DIESEL

Rola întinzătoare T43133 are un proces foarte special de montare, descris mai jos. Scoaterea știftului de încărcare prea devreme influențează dramatic zona de acțiune a rolei întinzătoare și duce la defectare prematură, fapt ce provoacă deteriorarea motorului.



FIG. 1

Procesul de instalare I (Fig.2):

- 1** Montați o rolă întinzătoare nouă și fixați șurubul de montare cu 55–60 Nm.
- 2** Slăbiți șurubul cu cap imbus.
- 3** Rotiți rola întinzătoare în sensul invers acelor de ceasornic cu ajutorul cheii hexagonale.



FIG. 2

Procesul de instalare II (Fig.3):

- 4** Executați 2 rotații la motor, șurubul cu cap imbus se află acum în poziția de sus a orificiului oval.
- 5** Strângeți șurubul cu cap imbus la un cuplu de 10 Nm
- 6** Acum scoateți știftul.



FIG. 3