

# **TECH TIP 005**

E14/TT005 версия 1.0 2014/12

# T43133

## ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1.5, 2.0 И 2.2 HYUNDAI, KIA

Для натяжителя Т43133 применяется особый процесс установки, описанный ниже. Преждевременное извлечение штифта нагрузки оказывает сильное влияние на рабочую зону натяжителя и приводит к преждевременному отказу устройства, следствием чего является повреждение двигателя.



РИС. 1

#### Процесс установки І (рис. 2):

- 1 Установите новый натяжитель и затяните монтажный болт на 55– 60 Hм.
- 2 Ослабьте болт с внутренним шестигранником.
- 3 Поверните натяжитель против часовой стрелки с помощью штампованной шестигранной формы.

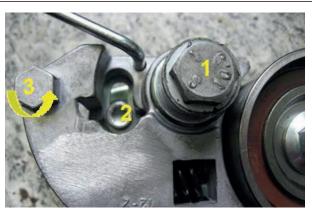


РИС. 2

### Процесс установки II (рис. 3):

- **4** Проверните двигатель на 2 оборота, болт с внутренним шестигранником находится теперь над отверстием со шпоночным пазом.
- **5** Затяните болт с внутренним шестигранником на 10 Hм.
- 6 Теперь удалите штифт.

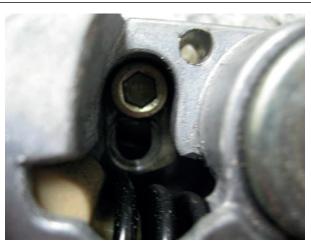


РИС. 3