



TECH TIP 008

E18/TT008
2014/12

T43143

GM ȘI FIAT 1.6, 1.8 BENZINĂ

Există o diferență minoră între rola întinzătoare Gates T43143 și echivalentele OE ale acesteia (Fiat 55574864 și GM 5636131 sau 55570290). Deși modelul T43143 nu prezintă orificii pentru blocarea rolei întinzătoare cu un știft de fixare, procedeul menționat mai jos facilitează instalarea curelei.



FIG. 1

- 1 Așezați rola întinzătoare la locul său: știftul de localizare (1 în Fig.2) poziționat corect.
- 2 Strângeți șurubul de montare la 25 Nm, în timp ce țineți rola întinzătoare fixă cu ajutorul unei chei imbus de 6 mm (2 în Fig. 2).
- 3 Montați cureaua peste fulia rolei întinzătoare prin rotirea rolei întinzătoare în sensul acelor de ceasornic până la opritor, cu ajutorul aceleiași chei imbus.
- 4 Eliberați treptat rola întinzătoare spre curea.

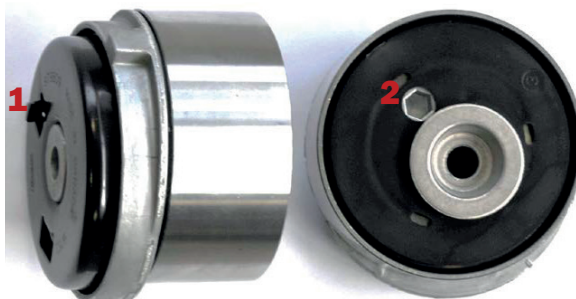


FIG. 2

Rola întinzătoare OE este pretensionată și, în consecință, necesită un știft de fixare (vedere din spatele rolei întinzătoare). Urmând pașii de mai sus, arcul din interiorul rolei întinzătoare Gates a fost tensionat (săgeata albastră în Fig. 3)



FIG. 3