




TECH TIP 009

E9/TT009 v1.0
2014/12

OAP7144

OPEL & VAUXHALL 1.4 BENSIINI

Tietyissä Opel/Vauxhall -moottoreissa (koodit: A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER) hihnoissa voi olla 5 tai 6 harjannetta, ja ohjainrullissa voi olla 5 tai 6 uraa. Tämä vaihtelee auton valmistuspäivän mukaan. Gates suosittelee vaihtamaan 5-uraisen OAP:n (kuva 1 vasen puoli) 6-uraiseen OAP7144-malliin (kuva 1 oikea puoli).

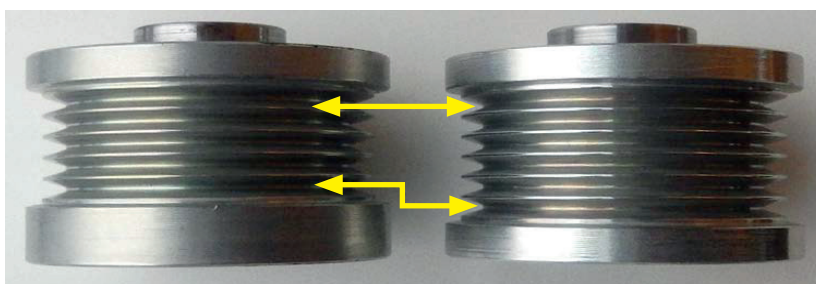

KUVA 1

Jos 5-urainen hihna on asennettava osalle OAP7144 (kuva 2), ulompi ura (moottorista poispäin) on jätettävä avoimeksi.

Jos hihnaa ei asenneta oikein OAP:n päälle ohjeen mukaan, seurauksena on merkittävä linjausvirhe, joka voi aiheuttaa ennenaikaisen vaurion.



KUVA 2

Kuvassa 3 on esitetty 5-urainen OAP, joka on vaihdettava 6-uraiseen, OAP7144.



KUVA 3