




TECH TIP 003

E11/TT003 v1.0
03/2014

5501XS, 5671XS ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ SZÍJFESZÍTŐK

1,4 16V ÉS 1,6 16V BENZINES RENAULT


Az OEM/OES frissítés következtében elavult az 5501XS vezérműszíj és a kapcsolódó (bal oldali 1. ábrán látható) T43064 vagy (a jobb oldali 1. ábrán látható) T43168 szíj feszítő, valamint a hozzájuk tartozó készletek. A K4M/K4J Renault motorokra már nem ezeket szerelik.

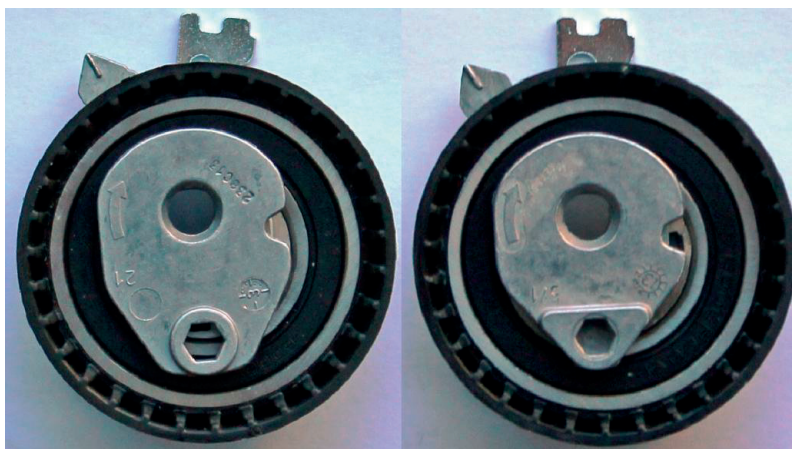

1. ÁBRA

Az 5501XS ékszíjat az 5671XS típus, a T43064 szíj feszítőt a (bal oldali 2. ábrán bemutatott) T43236 típus, a T43168 szíj feszítőt pedig a (jobb oldali 2. ábrán bemutatott) T43238 típus váltja fel.

Látszólag egyforma mind a négy szíj feszítő, de lényeges működésbeli különbség van köztük. Az új generációs T43236 és T43238 szíj feszítő kisebb szíj feszességet ad, és csak az új generációs ékszíjjal: az 5671XS típussal használható, ami kifejezetten ehhez a típushoz készült.

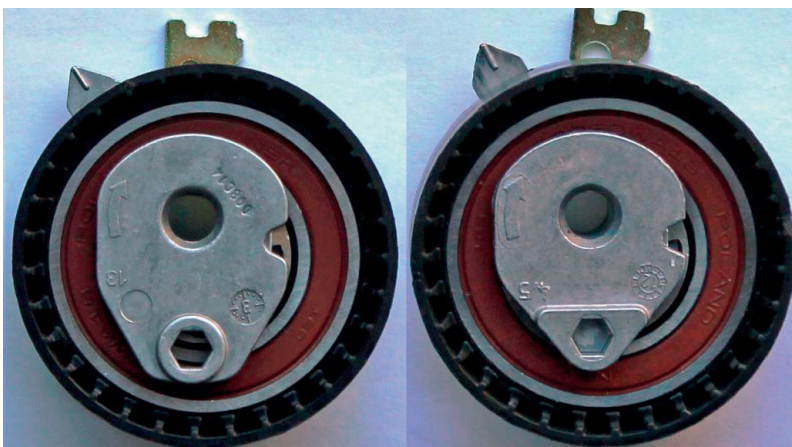

2. ÁBRA

A régi ékszíj (5501XS), a régi szíj feszítők (T43064 és T43168) és a meglévő szerelőkészletek továbbra is használhatók a 2013-nál korábbi gyártású K4J/K4M alkalmazásoknál. A régi generációs alkatrészek nem keverhetők az új generációs alkatrészekkel. Az új ékszíj (5671XS) felszerelhető az összes K4M/K4J alkalmazásra. Azonban csak az új generációs szíj feszítőkkel (T43236 és T43238) használható.

Mindig ellenőrizze a Gates online katalógusában a helyes ékszíj/szíj feszítő kombináció alkalmazását és használatát.