



TECH TIP 002

E18/TT002 v1.0
2014/01

T43090

VAG 1.0 16V AST / AVZ & 1.4 16V AFH

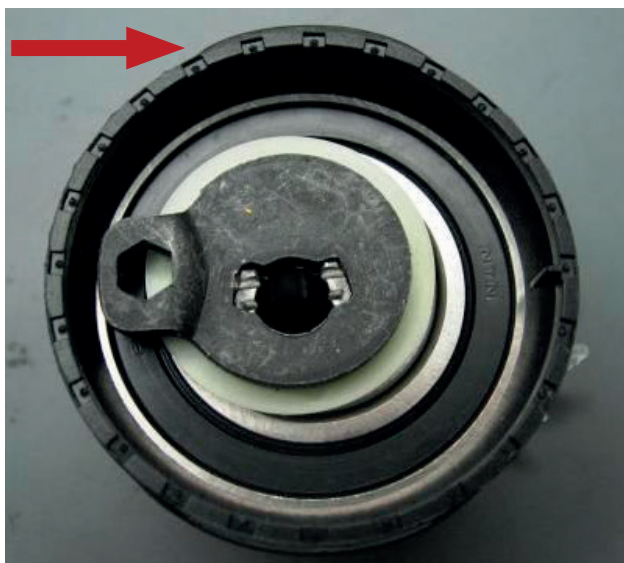


FIG. 1

Fulia rolei întinzătoare are o suprafață „denivelată” (Fig. 1 și 2).

Acest lucru este intenționat. Aceste „denivelări” au scopul de a reduce zgomotul curelei generat de suprafața de contact.



FIG. 2

La înlocuirea curelei de distribuție asigurați-vă că în același timp este instalată și rola întinzătoare „denivelată”.